

Mgr inż. Robert Rybak — Biegły sądowy w zakresie kompetencji ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych.

Mgr inż. Robert Rybak

**05-250 Nowy Janków
Ul. Wołomińska 271**

Tel. kom.: 662 029 071

e-mail: biuro@csb.waw.pl

Zleceniodawca: **Kancelaria Radcy Prawnego**

**i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Łukasz Wojak
Ul. Wrzesińska 4/25
03-713 Warszawa**

Skoda Octavia nr. rej. WE 576ER

**Ocena wartości rynkowej /stanu technicznego
pojazdu.**

	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	Skoda Octavia				Hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1798 ccm	180/118	manualna	305664	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE 576ER	TMBBK61Z2D8012189		11-10-2012/2012	27-05-2027	czarny/2-warstwowy

Wyposażenie standardowe

ABS, Airbag, Alarm, manualna skrzynia biegów, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Immobilizer, Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, Navigacja Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Radio MP3, Bluetooth, Ogrzewane fotele przednie, Czujniki parkowania, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, fotele Isofix.

Ogumienie:

Oś	Koło	Producent/ Typ	Rozmiar	Pomiar	Komentarz
1	Lewe	Continental	205/65/R16 91T	3,22 mm*	Zużycie 75%-letnie
1	Prawe	Continental	205/65/R16 91T	3,34 mm*	Zużycie 75%-letnie
2	Lewe	Dunlop	205/65/R16 91H	2,44 mm*	Zużycie 80%-zimowe
2	Prawe	Dunlop	205/65/R16 91H	2,52 mm*	Zużycie 80%-zimowe

*- Głębokość bieżnika mierzona jest do znacznika głębokości.

Kompletnosc dokumentów poj./wyposazenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (1 szt.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC-TAK.), DOWÓD REJ. (TAK), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), Stwierdzony stan techniczny pojazdu podczas zgrubnych oględzin (bez dostępu do stanowiska diagnostycznego): Podczas oględzin pojazdu stwierdzono następujące usterki i uszkodzenia:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – WIDOK OGÓLNY



Mgr inż. Robert Rybak — Biegły sądowy w zakresie kompetencji ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych.



mgr inż. **ROBERT RYBAK**
Biegły sądowy
ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny
wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych,
oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych
tel. 602-028-071, 602-789-989
e-mail: robert.rybak@csb.waw.pl

Mgr inż. Robert Rybak – Biegły sądowy w zakresie kompetencji ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych.



mgr inż. **ROBERT RYBAK**
Biegły sądowy
ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny
wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych,
oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych
tel. 662-026-071, 602-789-989
e-mail: robert.rybak@csb.waw.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ



Brudna i zniszczona tapicerka w kabinie



Zniszczona tapicerka bagażnika



Brudna i zniszczona tapicerka foteli



Brudna i zniszczona tapicerka w kabinie



Odpryski lakieru na lewych przednich drzwiach



Porysowane lewe drzwi



Porysowany przedni zderzak z lewej strony



Porysowany przedni zderzak z prawej strony



Odpryski lakieru na pokrywie silnika



Porysowany i wgnieciony przedni błotnik z prawej strony



Porysowane prawe przednie drzwi



Porysowane prawe tylne drzwi



Porysowany i wgnieciony tylny błotnik z prawej strony



Porysowany tylny zderzak z prawej strony



Porysowany tylny zderzak w środkowej części



Porysowana i pocięta pokrywa bagażnika



Porysowana i pocięta pokrywa bagażnika



Porysowany tylny zderzak z lewej strony



Porysowane i pocięte lewe tylne nadkole oraz drzwi



Wytarte koło kierownicze

mgr inż. ROBERT RYBAK
Biegły Sądowy

ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny
wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych, oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych
tel. 602-029-071, 602-789-589
e-mail: robert.rybak@csb.waw.pl

Korekty

Wartość bazowa brutto	12 500 PLN
Koszt naprawy brutto	7 000 PLN
Korekta za przebieg pojazdu brutto	- 3 000 PLN

Komentarz:

Pojazd wyeksploatowany w stopniu przewyższającym dla danego wieku i przebiegu. Brak dbałości użytkownika o pojazd co uwiadamiają liczne uszkodzenia i zarysowania. Głośna praca układu wydechowego – do weryfikacji w A.S.O Skoda. Po weryfikacji usterek w autoryzowanym serwisie koszt naprawy może ulec znacząco zwiększeniu co ma bezpośredni wpływ na wartość pojazdu. Wszystkie opony nie nadają się do dalszego użytkowania – zużycie eksploatacyjne.

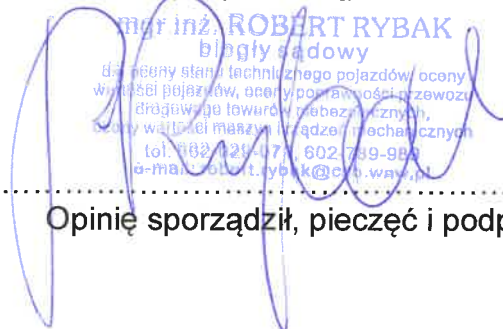
Wartość rynkowa brutto zidentyfikowanego pojazdu na dzień wyceny wynosi 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset PLN.)

Wartość określono na podstawie:

- notowań rynkowych
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wydając niniejszy dokument biegły zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów i badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez biegłego zamówione.

Nowy Janków, dnia 2026-08-28


Mgr inż. ROBERT RYBAK
biegły sądowy
ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny
wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych,
oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych
tel. 602 425 471, 602 789 989
e-mail: robert.rybak@cyfrowi.waw.pl

Opinię sporządził, pieczęć i podpis